




Montage- und Betriebsanleitung *Installation and operating instructions*

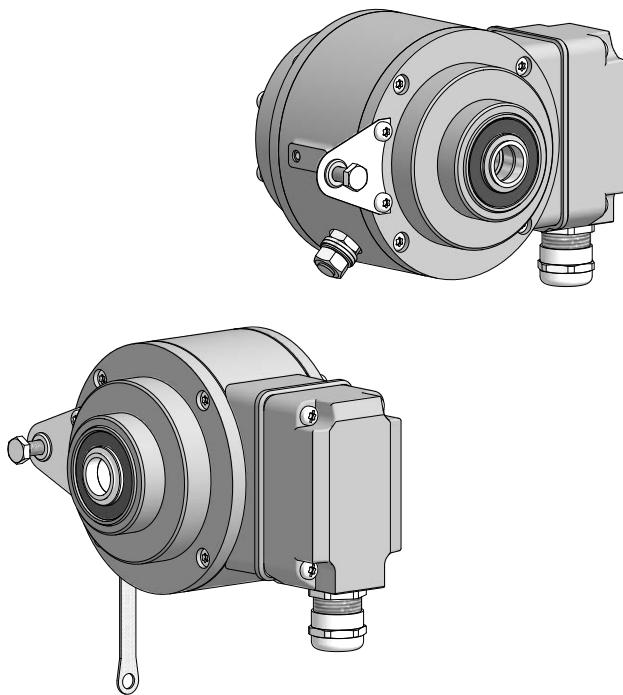

HOG 100

Inkrementaler Drehgeber

Version mit radialem Klemmenkasten

Incremental Encoder

Version with radial terminal box

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
4.1	Lieferumfang Gerät	7
4.2	Lieferumfang Klemmenkasten	8
4.3	Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
4.4	Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	10
4.5	Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	10
5	Montage	11
5.1	Schritt 1	11
5.2	Schritt 2	11
5.3	Schritt 3 - Version mit einseitig offener Hohlwelle	12
5.4	Schritt 3 - Version mit Konuswelle	13
5.5	Schritt 4	14
5.6	Schritt 5 - Drehmomentstütze	15
5.7	Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	16
5.8	Schritt 6	17
5.9	Anbauhinweis	17
5.10	Schritt 7	18
5.11	Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten	18
5.12	Schritt 10 - Klemmenkasten	19
5.13	Schritt 11 - Klemmenkasten	19
5.14	Schritt 12 - Klemmenkasten	20
6	Abmessungen	21
6.1	Einseitig offene Hohlwelle	21
6.2	Konuswelle	21
6.3	Einseitig offene Hohlwelle und Erdung	22
7	Elektrischer Anschluss	23
7.1	Beschreibung der Anschlüsse	23
7.2	Ausgangssignale	23
7.3	Klemmenbelegung	24
7.4	Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	24
8	Betrieb und Wartung	25
8.1	Austausch der Kohlebüörste (nur bei Version mit Erdung)	25
9	Demontage	26
10	Technische Daten	29
10.1	Technische Daten - elektrisch	29
10.2	Technische Daten - mechanisch	29
11	Anhang: EU-Konformitätserklärung	31
12	Zubehör	33

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery of the device	7
	4.2 Scope of delivery terminal box	8
	4.3 Required for mounting (not included in scope of delivery)	9
	4.4 Required for dismantling (not included in scope of delivery)	10
	4.5 Required tools (not included in scope of delivery)	10
5	Mounting	11
	5.1 Step 1	11
	5.2 Step 2	11
	5.3 Step 3 - Blind hollow shaft version	12
	5.4 Step 3 - Cone shaft version	13
	5.5 Step 4	14
	5.6 Step 5 - Torque arm	15
	5.7 How to prevent measurement errors	16
	5.8 Step 6	17
	5.9 Mounting instruction	17
	5.10 Step 7	18
	5.11 Step 8 and 9 - Terminal box	18
	5.12 Step 10 - Terminal box	19
	5.13 Step 11 - Terminal box	19
	5.14 Step 12 - Terminal box	20
6	Dimensions	21
	6.1 Blind hollow shaft	21
	6.2 Cone shaft	21
	6.3 Blind hollow shaft and earthing	22
7	Electrical connection	23
	7.1 Terminal significance	23
	7.2 Output signals	23
	7.3 Terminal assignment	24
	7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)	24
8	Operation and maintenance	25
	8.1 Replace of the carbon brush (only for version with earthing)	25
9	Dismounting	26
10	Technical data	30
	10.1 Technical data - electrical ratings	30
	10.2 Technical data - mechanical design	30
11	Appendix: EU Declaration of Conformity	31
12	Accessories	33

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:


Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren


Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Produkts


Information

Empfehlung für die Produkthandhabung

- 1.2 Der **inkrementale Drehgeber HOG 100** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.
- 1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.
- 1.4 **Erdungsbürsten** haben eine zu erwartende **Lebensdauer**, die vom Stromdurchgang abhängt und in der Regel der Kugellagerlebensdauer entspricht.
- 1.5  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.
- 1.6  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -30 °C bis +85 °C eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.
- 1.7  EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.
- 1.8 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).
- 1.9 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).
- 1.10 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. **Reparaturen** dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- 1.11 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.
- 1.12 Alle Bestandteile des Drehgebers sind nach **länderspezifischen Vorschriften** zu entsorgen.


Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.



1 General notes

1.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention

Informations to ensure correct product operation



Information

Recommendation for product handling

- 1.2 **The incremental encoder HOG 100** is an opto electronic precision measurement device which must be handled with care by skilled personnel only.
- 1.3 The expected **operating life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.
- 1.4 The expected **operating life** of the **earthing brush** depends on the electrical current and is usually consistent with the operating life of the ball bearings.
- 1.5  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.
- 1.6  The **operating temperature range** of the device is between -30 °C and +85 °C restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.
- 1.7  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.
- 1.8 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).
- 1.9 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).
- 1.10 **Maintenance work** is not necessary. **Repair work** must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.
- 1.11 In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.
- 1.12 Encoder components are to be **disposed of** according to the **regulations prevailing in the respective country**.



Warning!

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.



2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Norm EG-Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig. **Ausnahme: Die Version mit Erdungsbürste darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.**

Gerätekategorie 3 G: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

EN 60079-0:2012 + A11:2013

EN 60079-15:2010

- Zündschutzart:

nA

- Temperaturklasse:

T4

- Gerätekategorie:

II

Gerätekategorie 3 D: - Ex-Kennzeichnung:

- Normenkonformität:

II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc

EN 60079-31:2014

- Schutzprinzip: Schutz durch Gehäuse

- Max. Oberflächentemperatur: +135 °C

- Gerätekategorie:

III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist **nicht** zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von 5 mm nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich.**
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätekategorie, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
 - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

The device complies with the EU standard 2014/34/EU for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with equipment categories 3 G (explosive gas atmosphere) and 3 D (explosive dust atmosphere) except for the version with earthing brush which must not be used in potentially explosive atmospheres.

Equipment category 3 G:	- Ex labeling: - Conforms to standard: - Type of protection: - Temperature class: - Group of equipment:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010 nA T4 II
Equipment category 3 D:	- Ex labeling: - Conforms to standard: - Protective principle: - Max. surface temperature: - Group of equipment:	II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc EN 60079-31:2014 Protection by enclosure +135 °C III

The operation in other explosive atmospheres is **not** permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature** range from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of 5 mm (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
 - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
 - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
 - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
 - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present during installation.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the installation and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Drehgeber sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Max. Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Drehgebers niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Drehgeber zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der optischen Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am geöffneten Klemmenkasten auf absolute Sauberkeit achten.
- Bei der Demontage niemals Öl oder Fett in das Innere des Drehgebers gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die optische Abtastung und die Lager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Drehgebers kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Der Drehgeber darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig. Ausnahme: Die Version mit Erdungsbürste darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

3**Security indications****3.1 Risk of injury due to rotating shafts**

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all operating voltages and ensure machinery is stationary.

3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the encoder are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed max. operating voltage.

3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the encoder. The installation instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the optical sensing system.

- Never use force. Assembly is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for disassembly.

3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the encoder can cause short circuits and damage the optical sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the open terminal box.
- When dismantling, never allow lubricants to penetrate the encoder.

3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids


Adhesive fluids can damage the optical sensing system and the bearings. Dismounting an encoder, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the unit.

3.7 Explosion risk

You can use the encoder in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G except for the version with earthing brush which must not be used in potentially explosive atmospheres. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang Gerät

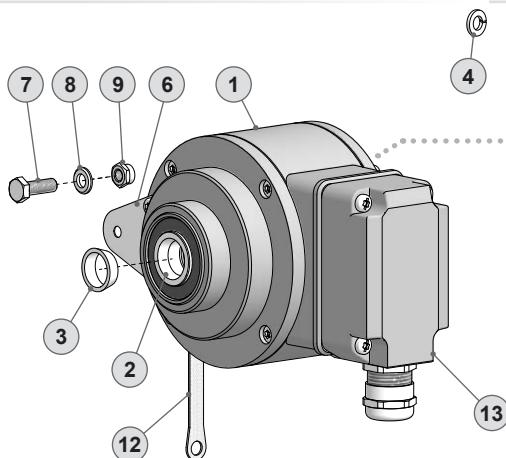


- 1** Gehäuse
- 2** Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle mit Schlüsselfläche SW 17 mm
- 3** Spannelement
(nur bei einseitig offener Hohlwelle)
- 4** NORD-LOCK Scheibe NL6 SP SS
- 5** Befestigungsschraube M6x30, ISO 4762
- 6** Stützblech für Drehmomentstütze
- 7** Sechskantschraube M6x18 mm,
ISO 4017 (A2), SW 10 mm
- 8** Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)
- 9** Selbstsichernde Mutter M6,
ISO 10511 (A2), SW 10 mm
- 10** Abdeckhaube mit O-Ring
- 11** Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm
- 12** Erdungsband ~230 mm lang
- 13** Klemmenkasten
- 14** Kohlebürstenhalterung*
- 15** Kohlebürste*

* Je nach Version

4 Preparation


4.1 Scope of delivery of the device

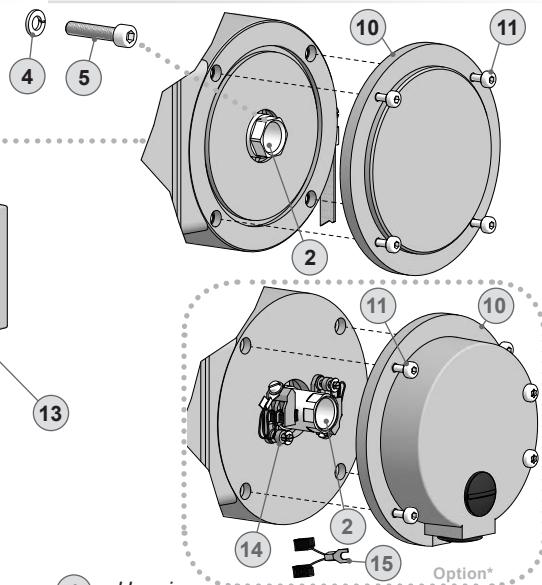

- 1** Housing
 - 2** Blind hollow shaft or cone shaft with spanner flat 17 mm a/f
 - 3** Clamping element
(only for blind hollow shaft)
 - 4** NORD-LOCK washer NL6 SP SS
 - 5** Fixing screw M6x30, ISO 4762
 - 6** Support plate for torque arm
 - 7** Hexagon screw M6x18 mm,
ISO 4017 (A2), 10 mm a/f
 - 8** Washer B6.4, ISO 7090 (A2)
 - 9** Self-locking nut M6,
ISO 10511 (A2), 10 mm a/f
 - 10** Cover with o-ring
 - 11** Ejot hexagon socket screw M4x14 mm
 - 12** Earthing strap, length ~230 mm
 - 13** Terminal box
 - 14** Holder for carbon brush*
 - 15** Carbon brush*
- * Depending on the version


4.2 Lieferumfang Klemmenkasten

4.2 Scope of delivery terminal box

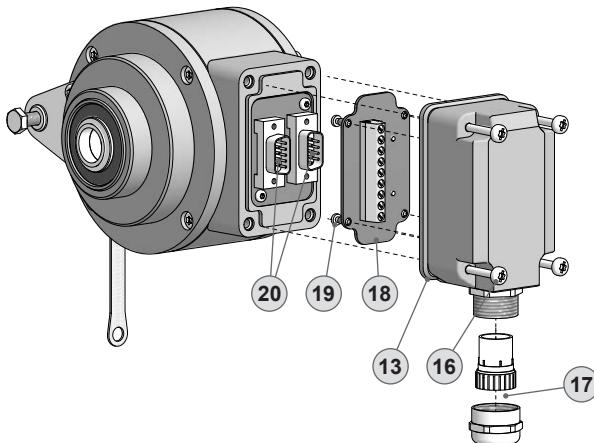

- | | | | |
|------|--|------|--|
| (13) | Klemmenkastendeckel | (13) | Terminal box cover |
| (16) | Kombi-Torx-Schraube M4x32 mm | (16) | Screw with torx and slotted drive M4x32 mm |
| (17) | Kabelverschraubung M20x1,5
für Kabel ø5-13 mm | (17) | Cable gland M20x1.5
for cable ø5-13 mm |
| (18) | Anschlussplatine,
siehe Abschnitt 5.12 und 7.3. | (18) | Connecting board,
see section 5.12 and 7.3. |
| (19) | Kombi-Torx-Schraube M3x10 mm | (19) | Screw with torx and slotted drive M3x10 mm |
| (20) | Stecker D-SUB am Drehgebergehäuse | (20) | Connectors D-SUB (male) on the encoder housing |

4.3

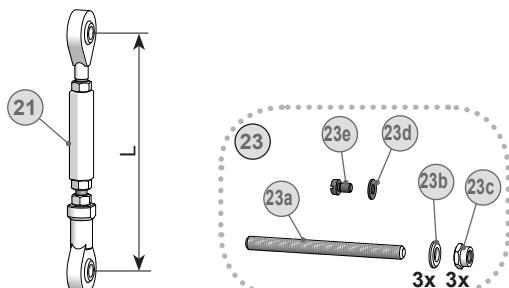**Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

4.3

**Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

(21) Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer (Länge L, Version):

11043628	(67-70 mm, Standard)
11004078	(125 (± 5) mm, Standard, kürzbar auf ≥ 71 mm)
11002915	(440 (+20/-15) mm, Standard, kürzbar auf ≥ 131 mm)
11054917	(67-70 mm, isoliert)
11072795	(125 (± 5) mm, isoliert, kürzbar auf ≥ 71 mm)
11082677	(440 (+20/-15) mm, isoliert, kürzbar auf ≥ 131 mm)
11054918	(67-70 mm, rostfreier Stahl)
11072787	(125 (± 5) mm, rostfreier Stahl, kürzbar auf ≥ 71 mm)
11072737	(440 (+20/-15) mm, rostfreier Stahl, kürzbar auf ≥ 131 mm)

(22) Sensorkabel HEK 8,
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

(23) Montageset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer 11077197, bestehend aus:

- (23a)** Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤ 210 mm)
- (23b)** Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)
- (23c)** Selbstsichernde Mutter M6,
ISO 10511 (A2), SW 10 mm
- (23d)** Zylinderschraube M6x8, ISO 1207 (Ms)
für Erdungsband
- (23e)** Scheibe B6,4, ISO 7090 (Ms)
für Erdungsband

(21) Torque arm, available as accessory,
order number (length L, version):

11043628	(67-70 mm, standard)
11004078	(125 (± 5) mm, standard, can be shortened to ≥ 71 mm)
11002915	(440 (+20/-15) mm, standard, can be shortened to ≥ 131 mm)
11054917	(67-70 mm, insulated)
11072795	(125 (± 5) mm, insulated, can be shortened to ≥ 71 mm)
11082677	(440 (+20/-15) mm, insulated, can be shortened to ≥ 131 mm)
11054918	(67-70 mm, stainless steel)
11072787	(125 (± 5) mm, stainless steel, can be shortened to ≥ 71 mm)
11072737	(440 (+20/-15) mm, stainless steel, can be shortened to ≥ 131 mm)

(22) Sensor cable HEK 8,
available as accessory, see section 7.4.


(23) Mounting kit available as accessory,
order number 11077197, including:

- (23a)** Thread rod M6 (1.4104), length variable (≤ 210 mm)
- (23b)** Washer B6.4, ISO 7090 (A2)
- (23c)** Self-locking nut M6,
ISO 10511 (A2), 10 mm a/f
- (23d)** Cylinder screw M6x8, ISO 1207 (Ms)
for earthing strap
- (23e)** Washer B6.4, ISO 7090 (Ms)
for earthing strap

4.4

**Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

4.4

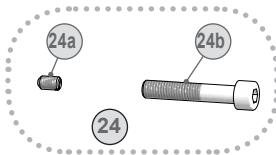**Required for dismantling
(not included in scope of delivery)**

24 Demontageset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer 11077087, bestehend aus:

24a Gewindestift M6x10, ISO 7436 (5,8 Vzk)

24b Zylinderschraube M8x45, ISO 4762 (A2)

24 Dismounting kit available as accessory,
order number 11077087, including:

24a Setscrew M6x10, ISO 7436 (5.8 Vzk)

24b Cylinder screw M8x45, ISO 4762 (A2)

4.5

**Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

4.5

**Required tools
(not included in scope of delivery)**

3, 5 und 6 mm

1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm

10 (2x), 17 und 22 mm

TX 10, TX 20

3, 5 und 6 mm

1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm

10 (2x), 17 and 22 mm

TX 10, TX 20

25 Werkzeugset als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer: 11068265


25 Tool kit available as accessory,
order number: 11068265

5 Montage

5.1 Schritt 1


5 Mounting

5.1 Step 1

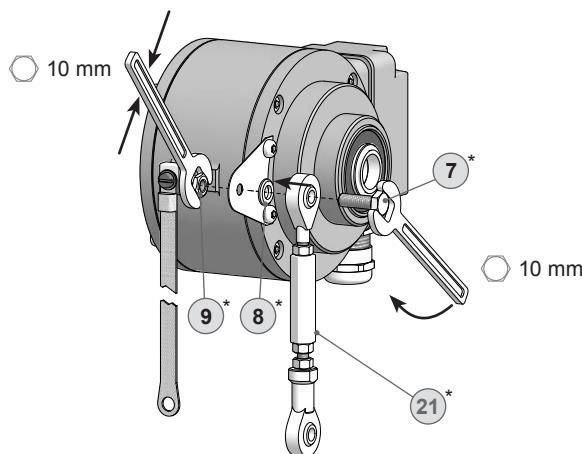

5.2 Schritt 2

5.2 Step 2

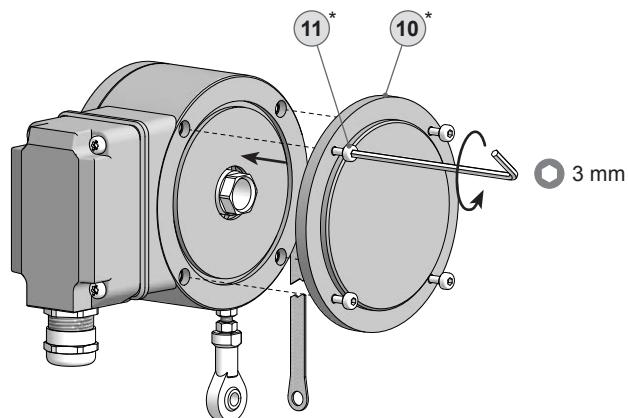


* Siehe Seite 7 oder 9

See page 7 or 9

5.3 Schritt 3 - Version mit einseitig offener Hohlwelle

5.3 Step 3 - Blind hollow shaft version

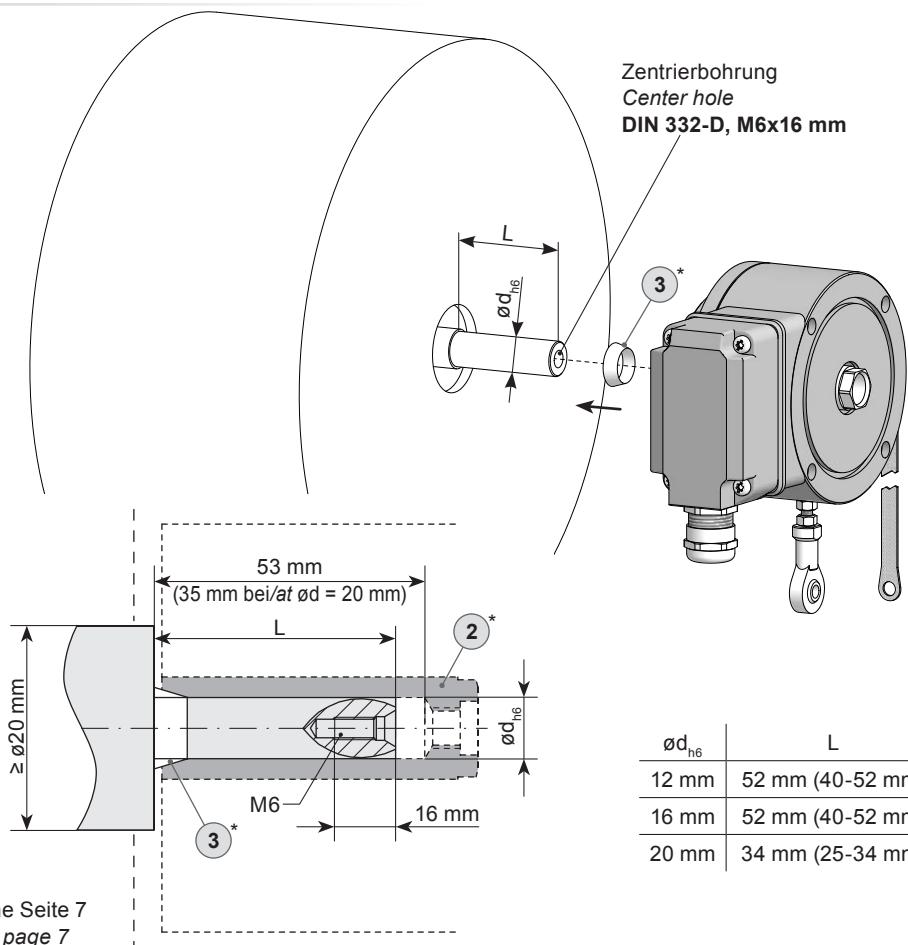

* Siehe Seite 7
See page 7



Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7). Außerdem verursachen Rundlauffehler Vibratoren, die die Lebensdauer des Drehgebers verkürzen können.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error (see section 5.7). In addition, any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the lifetime of the encoder.

5.4

Schritt 3 - Version mit Konuswelle

5.4

Step 3 - Cone shaft version

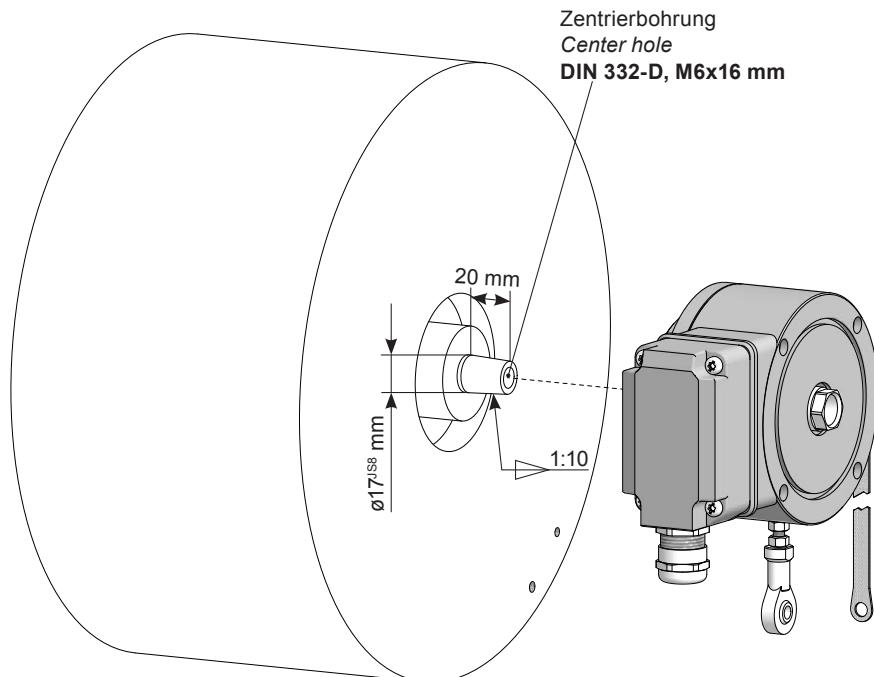

Motorwelle einfetten!



Lubricate motor shaft!



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7). Außerdem verursachen Rundlauffehler Vibrationen, die die Lebensdauer des Drehgebers verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error (see section 5.7). In addition, any radial deviation can cause vibrations, which can shorten the lifetime of the encoder.

5.5 Schritt 4


5.5 Step 4

Zul. Anzugsmoment bei Version mit einseitig offener Hohlwelle:
Max. tightening torque for blind hollow shaft version:

$$M_s = 6 \text{ Nm}$$

Zul. Anzugsmoment bei Version mit Konuswelle:

Max. tighten

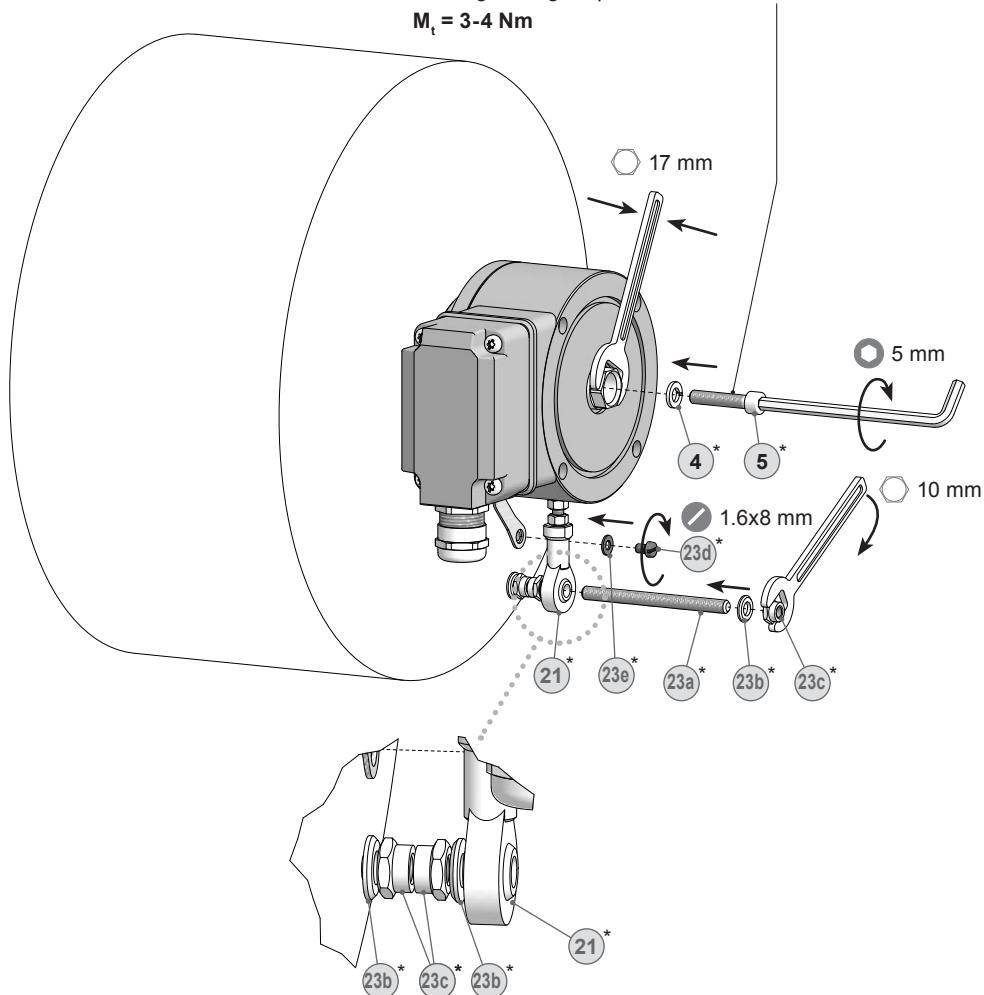


* Siehe Seite 9
See page 9

5.6

Schritt 5 - Drehmomentstütze

5.6

Step 5 - Torque arm

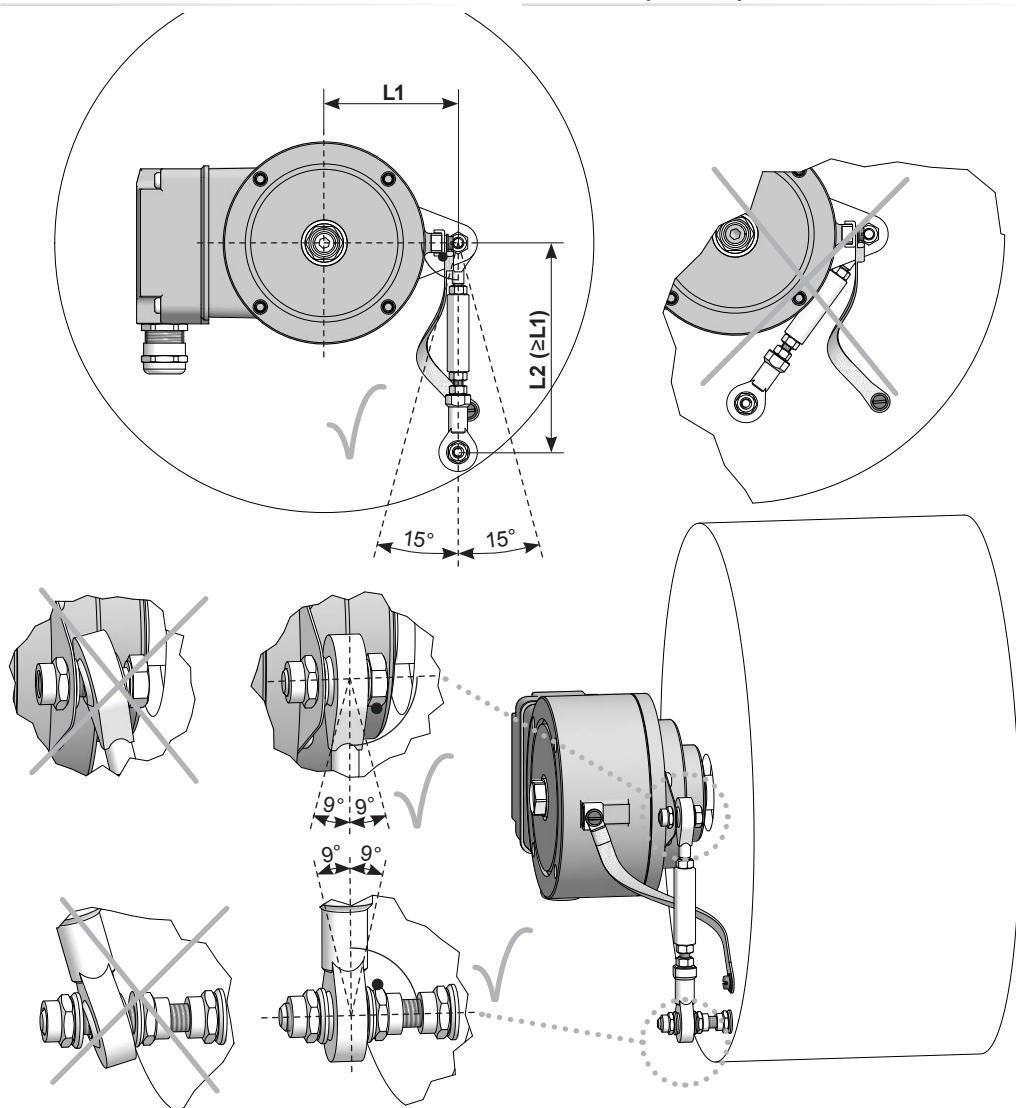

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise $\pm 0,03$ mm entspricht einem Rundlauf Fehler des Drehgebers von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann (siehe Abschnitt 5.7).



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ± 0.03 mm, results in concentricity error of the encoder of 0.06 mm. That may lead to a large angle error (see section 5.7).

5.7

Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Drehgebers ist ein korrekter Anbau, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.6.

Die Rundlaufabweichung der Motorwelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden¹⁾. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze (siehe Abschnitt 5.6) mindestens gleich **L1** sein sollte²⁾.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**: Rundlaufabweichung in mm

L1: Abstand der Drehmomentstütze zum Drehgebermittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler Δp_{mech} von $\pm 0,025^\circ$.

5.7

How to prevent measurement errors

To ensure that the encoder operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.6, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the motor shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**¹⁾. Make sure that the length **L2** of the torque arm (see section 5.6) is at least equal to **L1**²⁾.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

with **R**: Radial runout in mm

L1: Distance of the torque arm to the center point of the encoder in mm

Example:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error Δp_{mech} equals $\pm 0.025^\circ$.

¹⁾ Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Befestigungsbleche für die Stützen erhältlich.

²⁾ wenn $L2 < L1$ muss mit der Länge **L2** gerechnet werden

¹⁾ For this different braces for the torque arm are available on request.

²⁾ If $L2 < L1$, **L2** must be used in the calculation formula




Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline
+49 (0)30 69003-111




For more information,
call the telephone hotline at
+49 (0)30 69003-111

5.8 Schritt 6

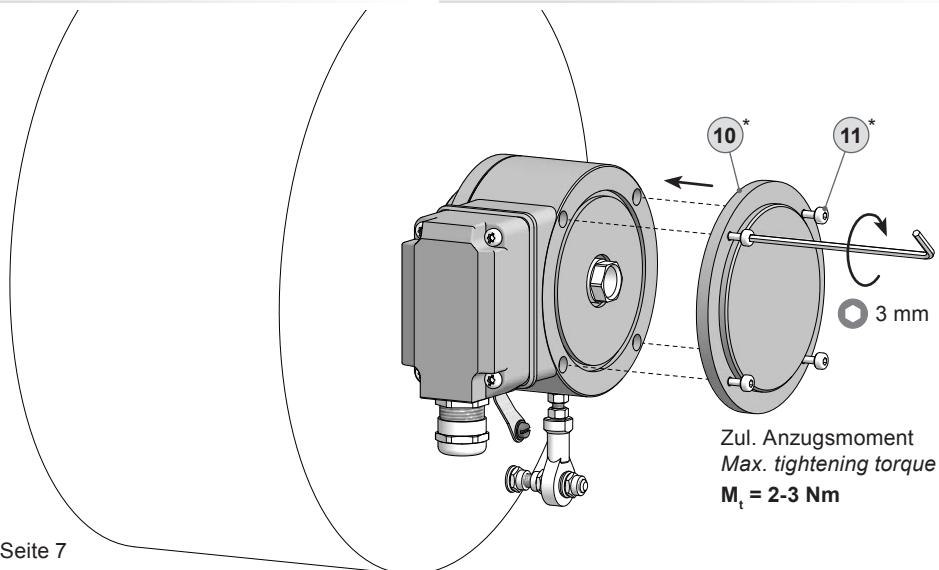

* Siehe Seite 7
See page 7


5.9 Anbauhinweis

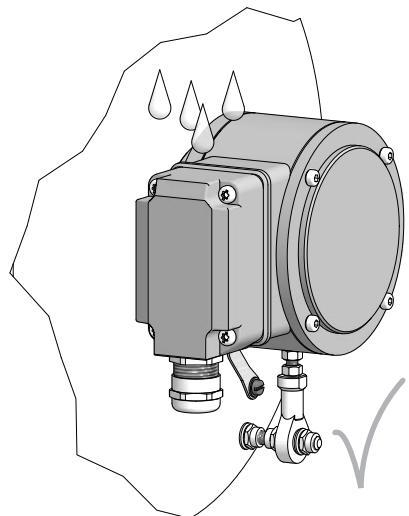

Wir empfehlen, den Drehgeber so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

5.8 Step 6


5.9 Mounting instruction

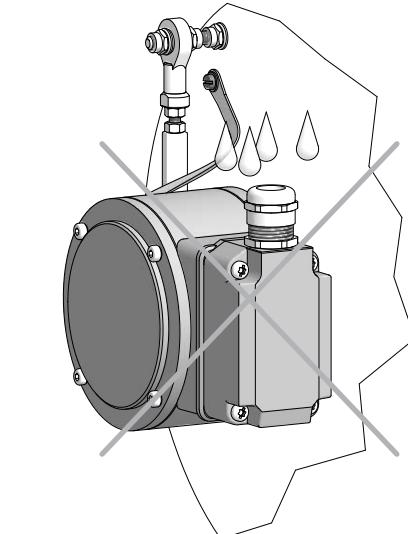

It is recommended to mount the encoder with cable connection facing downward and being not exposed to water.



5.10 Schritt 7

5.10 Step 7

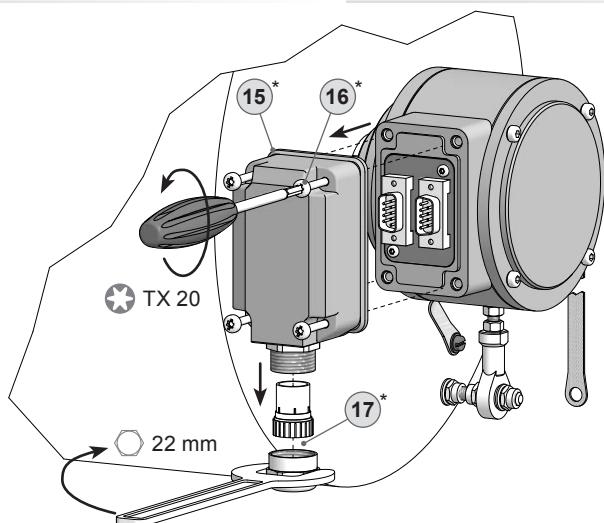

5.11 Schritt 8 und 9 - Klemmenkasten

5.11 Step 8 and 9 - Terminal box

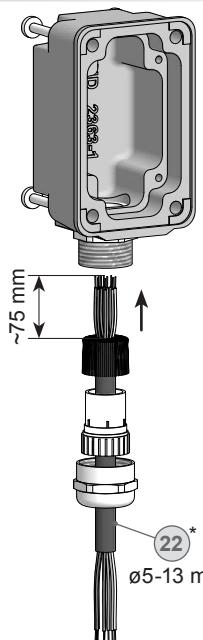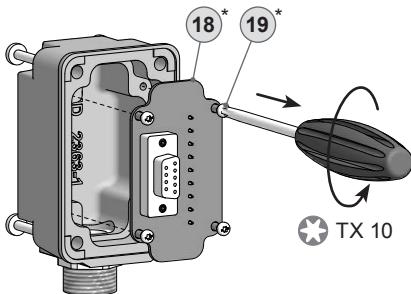

* Siehe Seite 8 oder 9
See page 8 or 9




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

5.12 Schritt 10 - Klemmenkasten


5.12 Step 10 - Terminal box

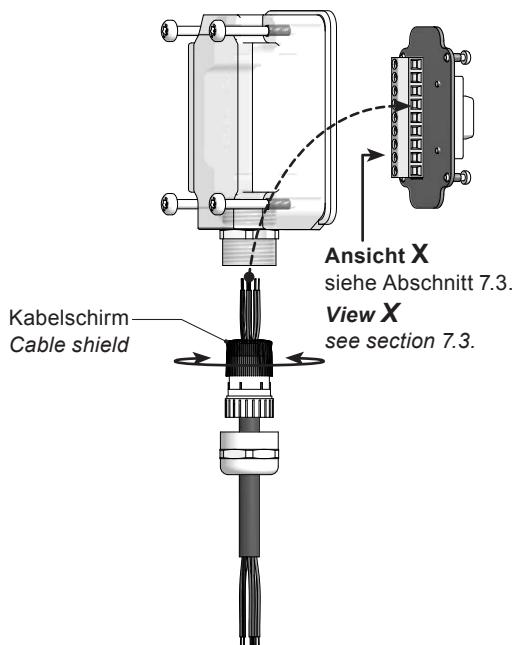

5.13 Schritt 11 - Klemmenkasten

5.13 Step 11 - Terminal box

Buchse D-SUB
zum Anschluss an
Gebergehäuse
siehe Abschnitt 5.14
Connector D-SUB (female)
for connecting to
encoder housing
see section 5.14

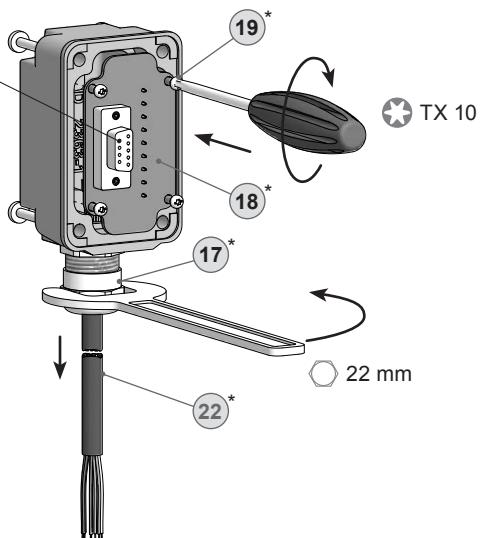

* Siehe Seite 8 oder 9


See page 8 or 9

5.14 Schritt 12 - Klemmenkasten

5.14 Step 12 - Terminal box

Zul. Anzugsmoment
Max. tightening torque

$$M_t = 2-3 \text{ Nm}$$

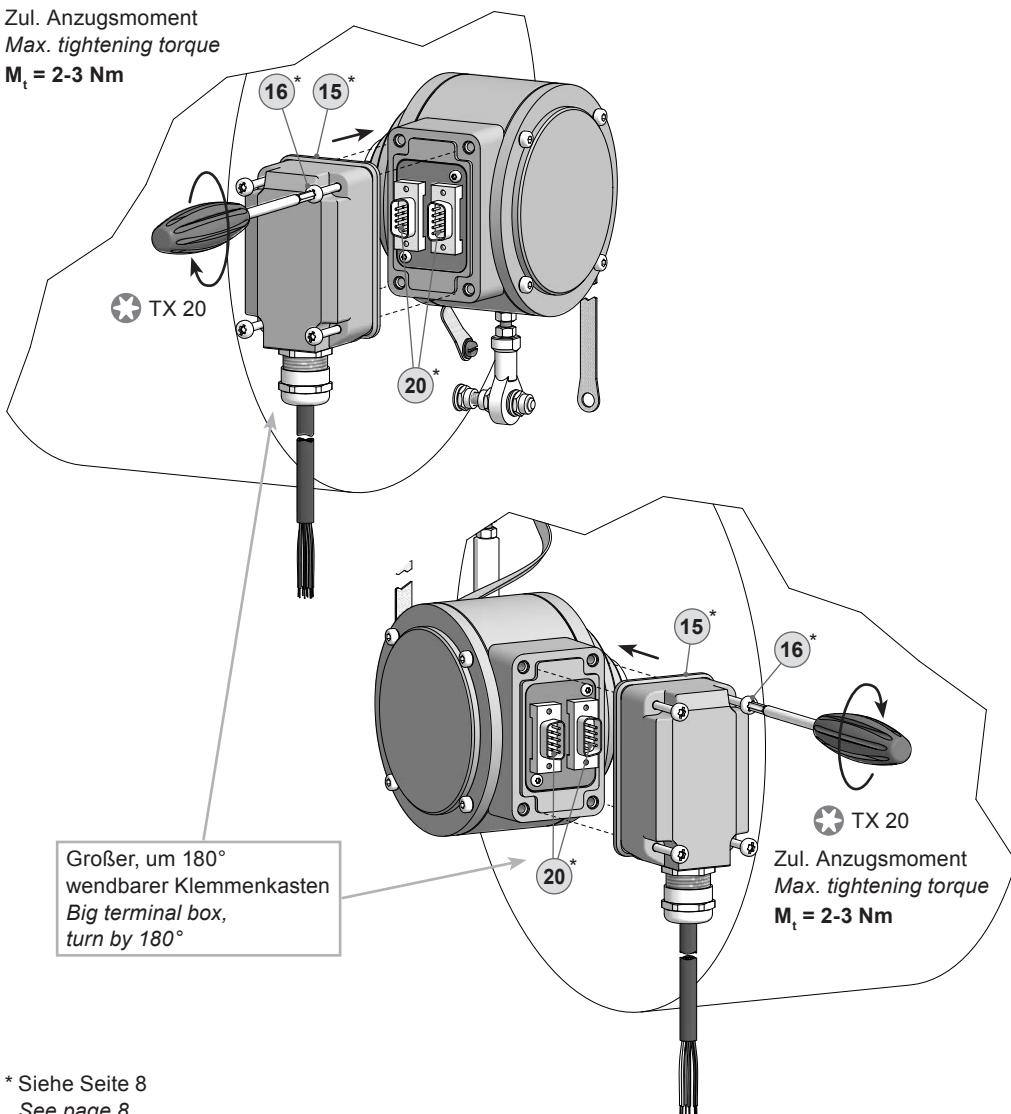

* Siehe Seite 8
See page 8



Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.




Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.

6 Abmessungen

6.1 Einseitig offene Hohlwelle

(74156, 74159, 74217, 74271, 74299)


Um 90° versetzt gezeichnet
Drawing 90° rotated

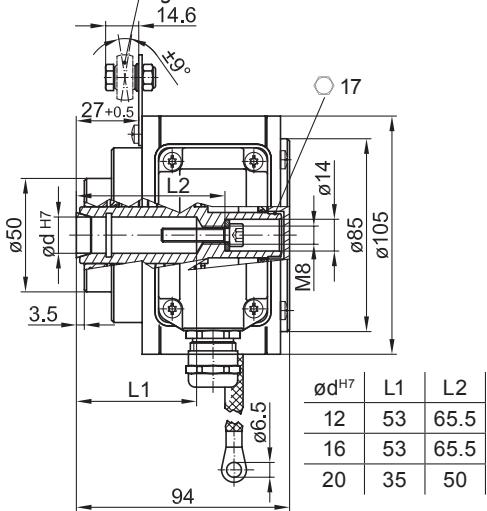

6.2 Konuswelle

(74155, 74298)

Um 90° versetzt gezeichnet
Drawing 90° rotated

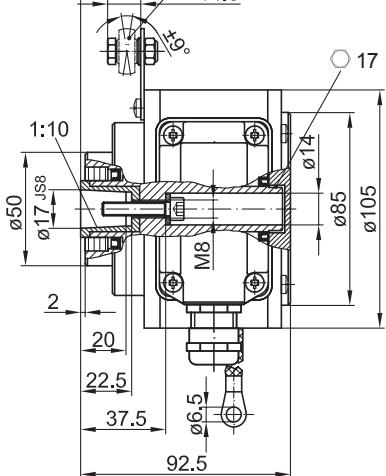


6 *Dimensions*

6.1 *Blind hollow shaft*

(74156, 74159, 74217, 74271, 74299)


Positive Drehrichtung
Positive rotating direction

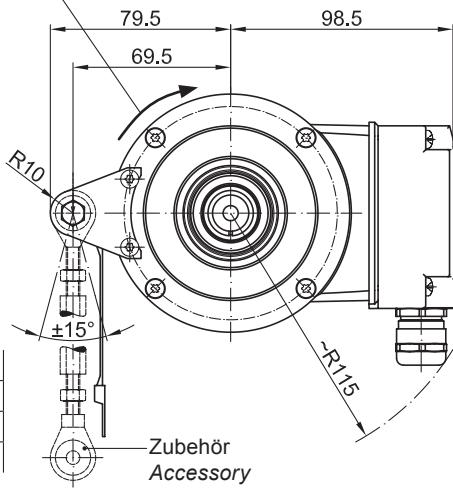

6.2 Cone shaft

(74155, 74298)


Positive Drehrichtung
Positive rotating direction

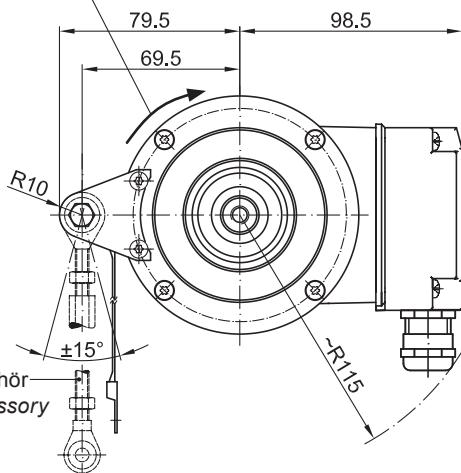

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


6.3 Einseitig offene Hohlwelle und Erdung

(74209, 74215)

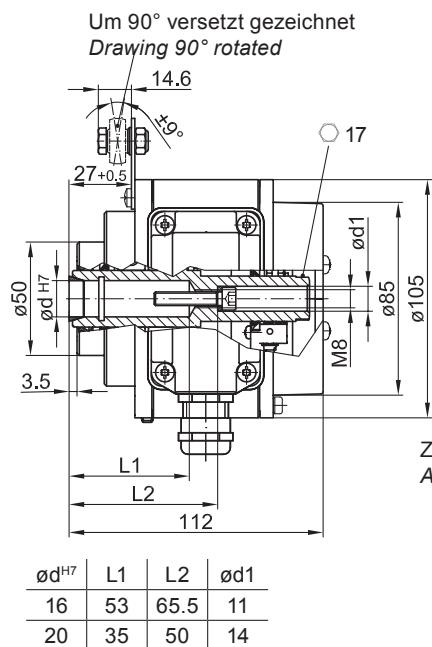

6.3 Blind hollow shaft and earthing

(74209, 74215)

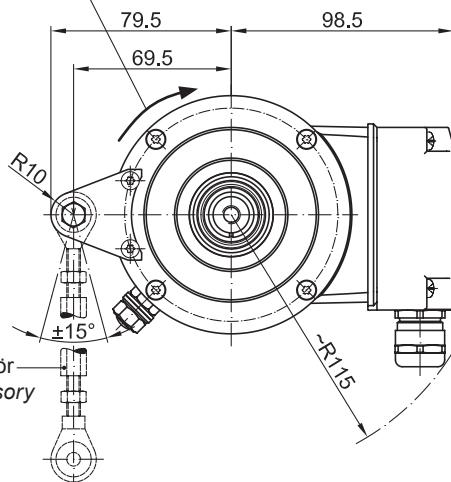Positive Drehrichtung**Positive rotating direction***All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)*

7 Elektrischer Anschluss


7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB; +	Betriebsspannung (für den Drehgeber) <i>Voltage supply (for the encoder)</i>
⊥; ▽; GND; 0V	Masseanschluss (für die Signale) <i>Ground (for the signals)</i>
±; ✕	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (chassis)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$; \overline{A} ; $A-$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$; \overline{B} ; $B-$	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) invertiert <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1) inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$; \overline{C} ; R ; $R-$	Nullimpuls (Referenzsignal) invertiert <i>Zero pulse (reference signal) inverted</i>

7.2 Ausgangssignale


Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.

Sequence for positive rotating direction, see section 6.

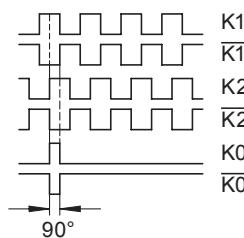

7.2 Output signals

7.3 Klemmenbelegung

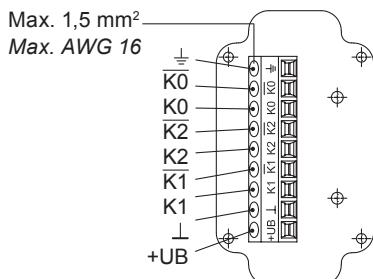**Ansicht X**

Anschlussklemmen,
siehe Abschnitt 5.12.

View X

Connecting terminal,
see section 5.12.

Zwischen \perp und \pm besteht keine Verbindung.
There is no connection between \perp and \pm .



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Motorkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

Version DN ... I:

1 ... 3 kΩ

Version DN ... TTL und DN ... R:

120 Ω

7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)

Baumer Hübner sensor cable HEK 8 is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.


Cable terminating resistance:

Version DN ... I:

1 ... 3 kΩ

Version DN ... TTL and DN ... R:

120 Ω

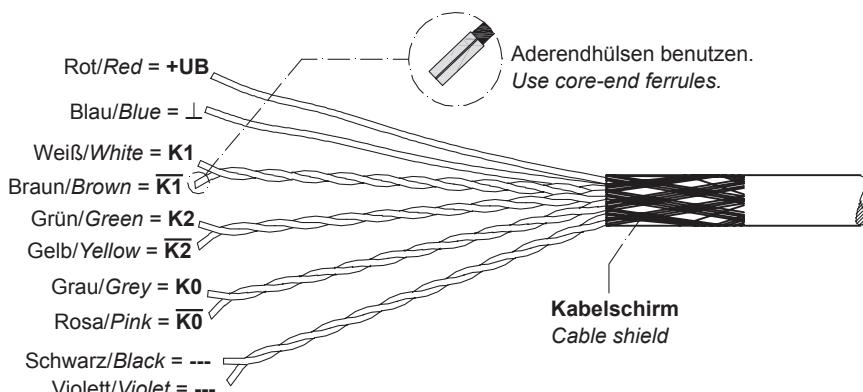

8 Betrieb und Wartung

8.1 Austausch der Kohlebürste (nur bei Version mit Erdung)

Bei Erreichen der minimalen Bürstenlänge (L) von 5,3 mm sollte die Bürste ausgewechselt werden, damit weiterhin ein einwandfreier Betrieb gewährleistet ist.


8 Operation and maintenance

8.1 Replace of the carbon brush (only for version with earthing)


When the minimum brush length (L) of 5.3 mm is reached, the brush should be replaced in order to ensure perfect operation.

(15)* 1 Stück Kohlebürste, als Zubehör erhältlich,
Bestellnummer 11058991

(15)* 1 piece carbon brush, available as accessory,
order number 11058991

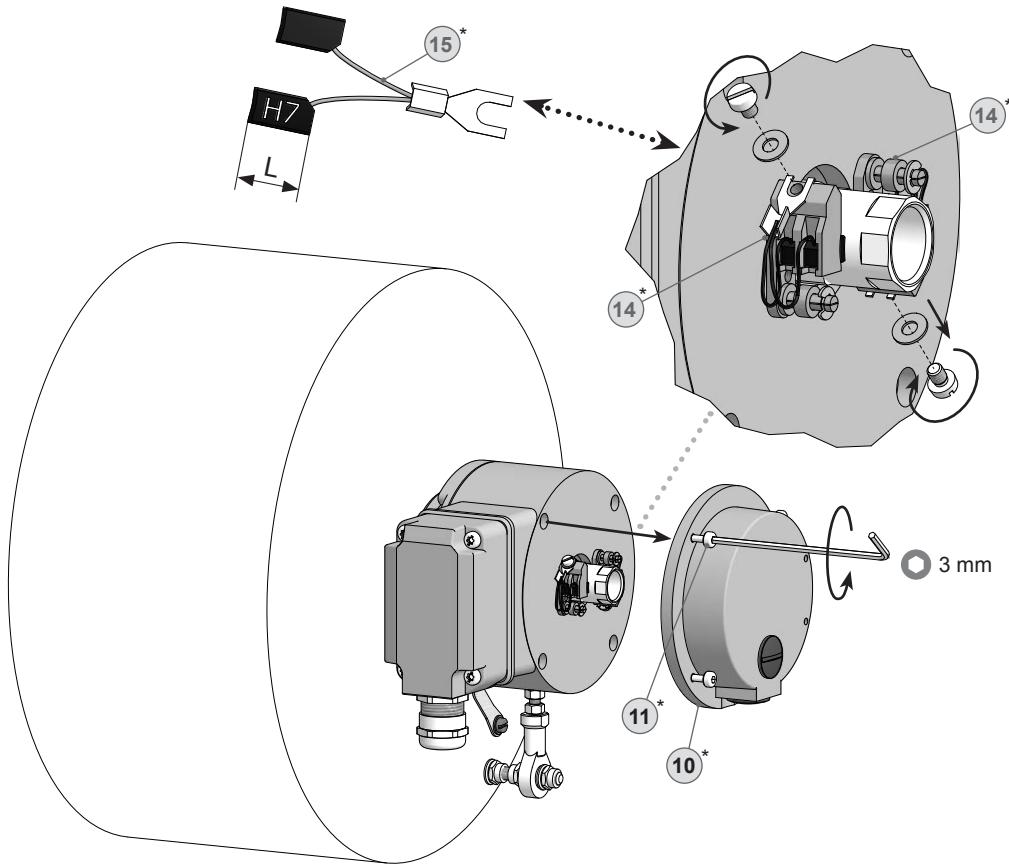

* Siehe Seite 7
See page 7

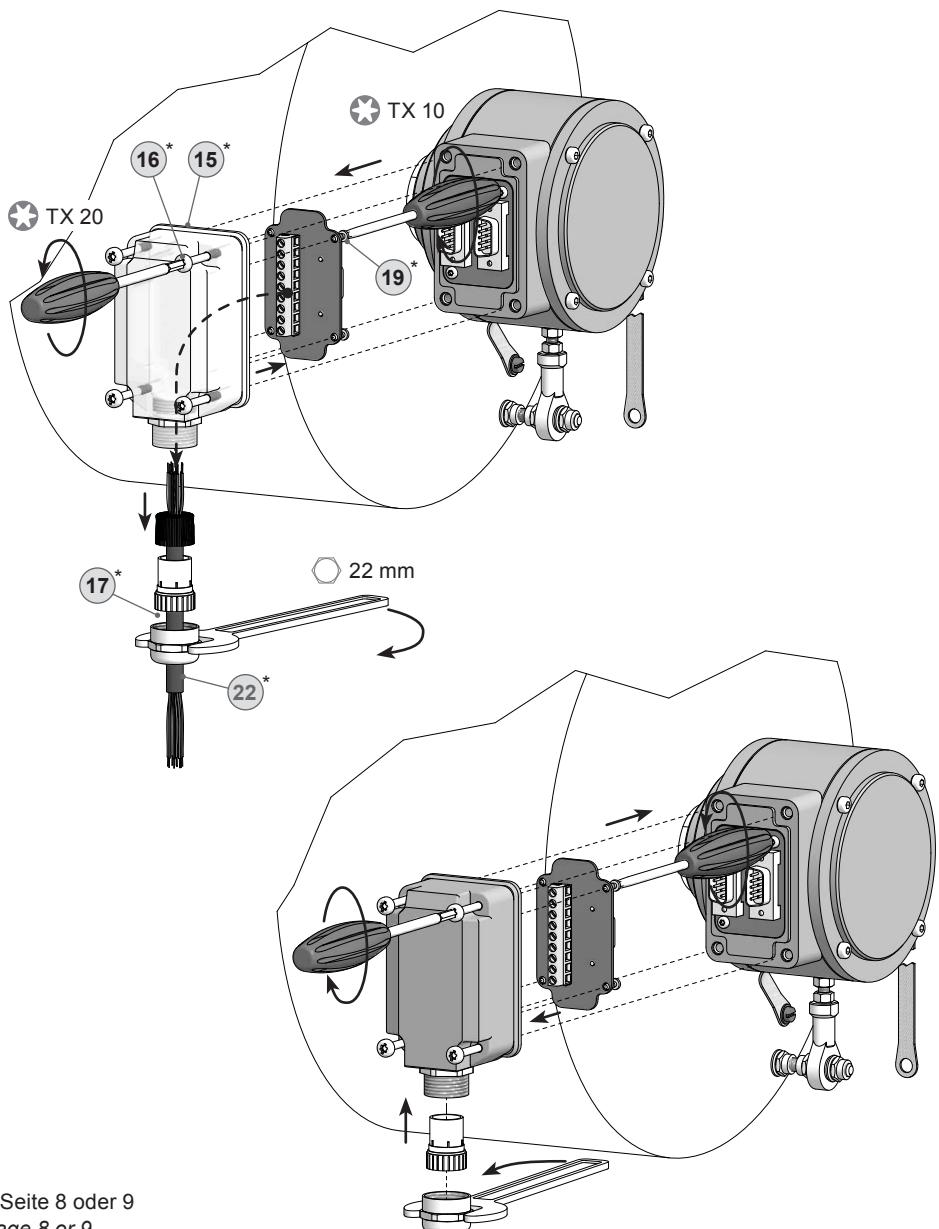
9 Demontage**9.1 Schritt 1 und 2****9 Dismounting****9.1 Step 1 and 2**

* Siehe Seite 8 oder 9

See page 8 or 9


9.2 Schritt 3

9.2 Step 3

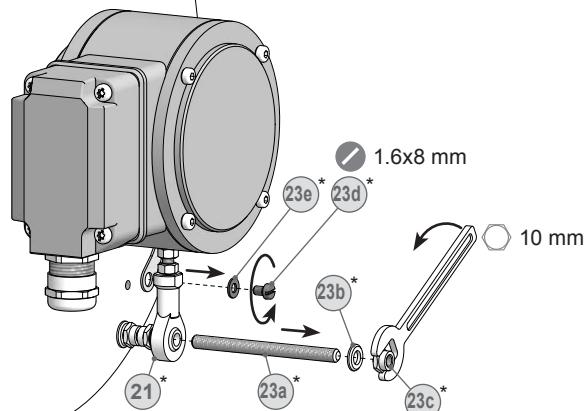


9.3 Schritt 4

9.3 Step 4

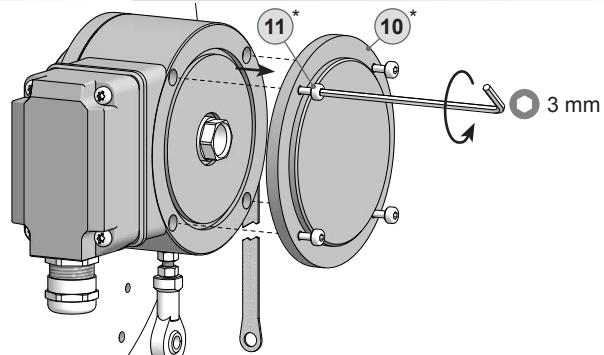

9.4 Schritt 5


9.4 Step 5

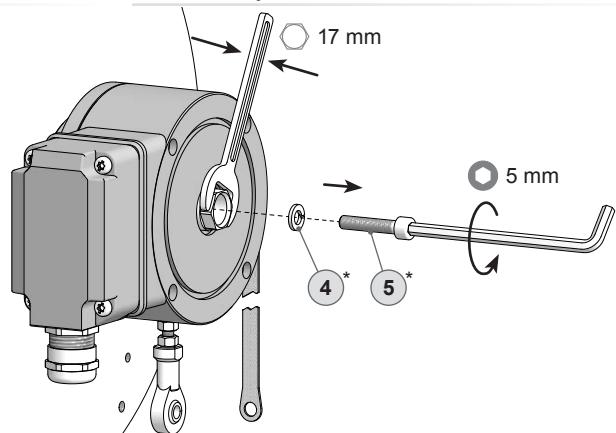

* Siehe Seite 7 oder 9
See page 7 or 9


9.5 Schritt 6

9.5 Step 6

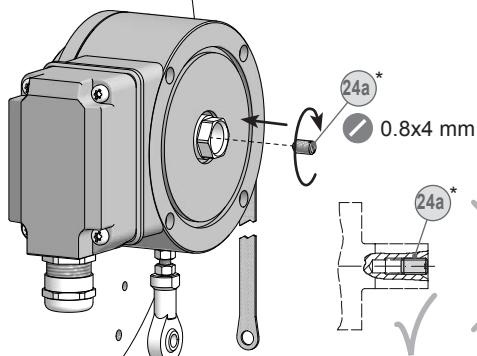


9.6 Schritt 7

9.6 Step 7

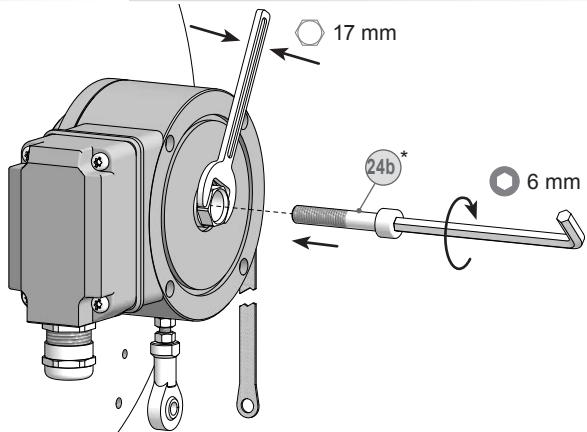

9.7 Schritt 8

9.7 Step 8

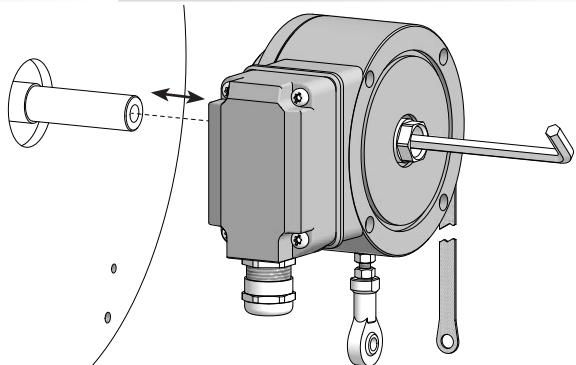

* Siehe Seite 10
See page 10

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - elektrisch

- Betriebsspannung: 9...30 VDC (HTL)
9...26 VDC (TTL - Version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 1024...10000 (Je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90° ±8°
- Tastverhältnis: 44...56 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgabefrequenz: ≤250 kHz
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufen: HTL
TTL/RS422
(Je nach Bestellung)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2:2005
- Störaussendung: EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

10.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø105 mm
- Wellenart: Ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Ø17 mm (Konuswelle 1:10)
(Je nach Bestellung)
- Zulässige Wellenbelastung: ≤450 N axial
≤600 N radial
- Schutzzart DIN EN 60529: IP66
- Betriebsdrehzahl: ≤10000 U/min (mechanisch)
- Betriebsdrehmoment typ.: 6 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 320 gcm²
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -30...+85 °C
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6:2007
Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008
Schock 300 g, 6 ms
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
- Anschluss: Klemmenkasten
- Masse ca.: 1,5 kg

10 Technical data

10.1 Technical data - electrical ratings

- *Voltage supply:* 9...30 VDC (HTL)
9...26 VDC (TTL - version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤100 mA
- *Pulses per revolution:* 1024...10000 (As ordered)
- *Phase shift:* 90° ±8°
- *Duty cycle:* 44...56 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Optical
- *Output frequency:* ≤250 kHz
- *Output signals:* K1, K2, K0 + inverted
- *Output stages:* HTL
TTL/RS422
(As ordered)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2:2005
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- *Approvals:* CE, UL approval / E256710

10.2 Technical data - mechanical design

- *Size (flange):* ø105 mm
- *Shaft type:* ø16 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
(As ordered)
- *Shaft loading:* ≤450 N axial
≤600 N radial
- *Protection DIN EN 60529:* IP66
- *Operating speed:* ≤10000 rpm (mechanical)
- *Operating torque typ.:* 6 Ncm
- *Rotor moment of inertia:* 320 gcm²
- *Materials:* Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
- *Operating temperature:* -30...+85 °C
Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
- *Resistance:* IEC 60068-2-6:2007
Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27:2008
Shock 300 g, 6 ms
- *Explosion protection:* II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
- *Connection:* Terminal box
- *Weight approx.:* 1.5 kg



Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller
Manufacturer
Fabricant

Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung
Description
Description

Drehgeber ohne Erdungsbürste / ohne Heizung
Incremental encoder without earthing brush / without heating
Codeur incrémental sans balai de mise à la terre / sans chauffantes

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	HOG710	POG11G	POG90
FOG6	OG60	OG90	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG14	POG9	POG86
OG70	OG710	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG161	POG9G	POG86G	OGN 6
OG71	OG720	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG163	POG10	FOG9	
OG72	HOG6	HOG11	HOG70	HOG100	HOG165	POG10G	FOG90	
OG73	HOG86	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG220	POG11	HM17	

Richtlinie(n)
Directive(s)
Directive(s)

2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

Norm(en)
Standard(s)
Norme(s)

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014

EN 50581:2012

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

Berlin, 15.08.2016

Unterschrift/Name/Funktion
Signature/Name/function
Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner
Head of R&D Motion
Control, Baumer Group

Baumer_HOGx_OGx_POGx_FOGx_HMI_DE-EN-FR_CoC_81201236.docm/kwe

1/1

11

Anhang: EU-Konformitätserklärung

11

Appendix: EU Declaration of Conformity



Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller
Manufacturer
Fabricant

Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung
Description
Description

Drehgeber mit Erdungsbürste / Heizung

Incremental encoder with earthing brush / heating

Codeur incrémental avec balai de mise à la terre / chauffage

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG161	POG9G	POGS90	
OG60	OG90	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG163	POG10	FOG9	
OG70	OG710	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG165	POG10G	FOG90	
OG71	OG720	HOG11	HOG70	HOG100	HOG220	POG11	HOGS100	
OG72	HOG6	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG710	POG11G		
OG73	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	POG9	POG90		

Richtlinie(n) 2014/30/EU; 2011/65/EU
Directive(s)
Directive(s)

Norm(en) EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
Standard(s)
Norme(s)

Ort und Datum Berlin, 31.03.2016
Place and date
Lieu et date

Unterschrift/Name/Funktion
Signature/name/function
Signature/nom/fonction

Daniel Kleiner
Head of R&D Motion
Control, Baumer Group

Baumer_Geber_mit_Erdungsbürste_oder_Heizung_DE-EN-FR_CoC_81201634.docom/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH, P.O. Box 126943, D-1069 Berlin, Max-Dohm-Str. 2+4, D-1069 Berlin
Phone +49 (0)30 69000-0, Fax +49 (0)30 69000-104, info@baumerhuebner.com, www.baumer.com
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany - Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

12 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6
Bestellnummer:
siehe Abschnitt 4.3 (21)*
- Montageset für
Drehmomentstütze Größe M6
und Erdungsband,
Bestellnummer: 11077197 (23)*
- Sensorkabel für Drehgeber
HEK 8 (22)*
- Demontageset,
Bestellnummer: 11077087 (24)*
- Kohlebürste,
Bestellnummer: 11058991 (15)*
- Werkzeugset,
Bestellnummer: 11068265 (25)*
- Digital-Konverter:
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager:
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter:
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber
HENQ 1100

12 Accessories

- *Torque arm size M6
order number:
see section 4.3* (21)*
- *Mounting kit for
torque arm size M6
and earthing strap,
order number: 11077197* (23)*
- *Sensor cable for encoders
HEK 8* (22)*
- *Dismounting kit,
order number: 11077087* (24)*
- *Carbon brush,
order number: 11058991* (15)*
- *Tool kit,
order number: 11068265* (25)*
- *Digital converters:
HEAG 151 - HEAG 154*
- *Fiber optic links:
HEAG 171 - HEAG 176*
- *Digital speed switch:
DS 93*
- *Analyzer for encoders
HENQ 1100*

* Siehe Abschnitt 4

* See section 4

**Baumer****Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:

74155, 74156, 74159, 74209, 74215, 74217, 74271, 74298, 74299

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch.
 Technische Änderungen vorbehalten.
*Original language of this instruction is German.
 Technical modifications reserved.*